

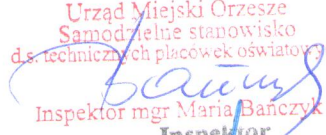
# PROTOKÓŁ

dotyczy : przeglądu okresowego oraz oceny stanu  
technicznego budynku

OBIEKT:

PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM  
W ORZESZU  
UL.KAROLA MIARKI 4A

OPRACOWAŁ:

Urząd Miejski Orzesze  
Samodzielne stanowisko  
d.s. technicznych placówek oświatowych  
  
Inspektor mgr Maria Bańczyk  
Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
Upr. bud. 363/04  
Henryk Witka  
NIP 473-205-61-82

Orzesze, dn. czerwiec 2021r.

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Przepisy Prawa Budowlanego Dz. U. Nr 89 poz.414 z dnia 7 lipca 1994r.
- oględzin budynku

## 2. ZAKRES OPINII :

W trakcie przeprowadzenia przeglądu dokonano oceny stanu technicznego elementów obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

## 3. DANE OGÓLNE :

Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym posiadającym częściowe podpiwniczenie oraz 1 kondygnację nadziemną.  
Ściany budynku wykonane zostały z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej .  
Stropy zostały wykonane z prefabrykatów.  
Budynek wybudowany został w latach: ok. 1970 roku.

### Dane techniczne :

- kubatura – 3200,00 m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa – 696,40 m<sup>2</sup>

## 4. OPINIA :

-**Ściany piwnic** wykonano z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Ściany piwnic nie zostały zawilgocone, zauważa się jednak przecieki wody przez fundamenty, zalewane przy obfitych deszczach i roztopach.  
Stan techniczny ścian piwnic określa się jako zły. Zaleca się wykonanie izolacji zewnętrznej ścian budynku oraz drenaż- pilne.

- **Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kond. nadziemia**- wykonano z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny ścian nadziemia określa się jako dobry.

-**Ściany działowe** wykonano z cegły grubości 12 cm oraz 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane tynkiem gładkim kat. IV na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Stan techniczny ścian działowych określa się jako dobry.

-**Stropy** – gęstożebrowe – w chwili przeprowadzenia kontroli znajdowały się w dobrym stanie technicznym ze śladami spękań i zarysowań.

**-Dach-** stropodach pełny kryty papą zwykłą wykazuje ślady przecieków nad salą Żabek .  
W chwili przeprowadzenia kontroli znajdował się w zadowalającym stanie technicznym.  
Ocieplić dach budynku.

**Kominy** – stan techniczny dobry.

**-Schody wewnętrzne** – drewniane- stan techniczny dobry.

**-Stolarka okienna** – częściowo z PCV – w dobrym stanie technicznym. Należy pilnie dokonać wymiany stolarki okiennej w piwnicy. Stolarka okienna piwnic do wymiany - drewniana

**-Stolarka drzwiowa** – drzwi wewnętrzne – wykonane z płyty znajdują się w dobrym stanie technicznym..

Drzwi zewnętrzne do budynku z aluminium – w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewnętrzne od strony wejścia gospodarczego – PCV – w dobrym stanie technicznym

**- Malowanie ścian-** stan techniczny dobry

- należy wykonać prace malarskie sal zabaw, klatki schodowej głównej oraz korytarza na górze.

**- Podłogi:**

- w salach zabaw – wykonano jako drewniane. W chwili przeprowadzenia kontroli znajdowały się w zadowalającym stanie technicznym. Do cyklinowania sala zabaw Pszczółek i Słoneczek.

- podłogi w hallu i korytarzach – wykładzina PCV – stan techniczny dobry.

- podłoga w kuchni oraz łazienkach u dzieci – płytki ceramiczne – stan techniczny zadowalający.

**-Sanitariaty dla dzieci** – stan techniczny dobry.

**- Elewacja**

- tynk typu nakrapiany w zadowalającym stanie technicznym. Należy wykonać termomodernizację budynku oraz naprawić ubytki tynku w trybie pilnym.

**- Rynny i rury spustowe** – PCV – w dobrym stanie technicznym.

**- Schody zewnętrzne** – lastryko wylewane od frontu – usunąć zalewisko wody przed wejściem do budynku, schody zewnętrzne od tylnej strony budynku – betonowe – stan zadowalający- do kapitalnego remontu .

**- Kotły c.o.** – stan techniczny dobry.

## 5. INSTALACJE :

**- Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna** zasilana z sieci miejskiej – w zadowalającym stanie technicznym. W miarę posiadanych środków należy systematycznie wymienić instalację wodociągową i kanalizacyjną.

-**Instalacja centralnego ogrzewania** - stan techniczny - zły. Należy wykonać kapitalny remont instalacji c.o.

-**Kanalizacja sanitarna** – do systematycznej wymiany.

- **Kominy oraz instalacja wentylacyjna**- stan techniczny dobry – aktualne protokoły

-**Instalacja elektryczna i odgromowa** – w 2020r. wykonano 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz głównego wyłącznika prądu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku i innych budynków oraz terenów.

Należy w 2021r. wykonać badanie sprawności działania głównego wyłącznika ppoż. Z przeprowadzonego badania należy sporządzić stosowny protokół i dokonać wpisu do książki obiektu.

## 6. OTOCZENIE CAŁEGO KOMPLEKSU :

- ogrodzenie – stan dobry.

- chodniki – płytki cementowe – stan techniczny zły. Należy dokonać wymiany chodników wokół budynku przedszkola. Chodniki od bramy do schodów piwnic – do pilnej wymiany.

- zieleń - stan dobry.

Stwierdza się, że budynek wykorzystany jest zgodnie z przeznaczeniem i znajduje się w zadowalającym stanie technicznym oraz estetycznym i nie stanowi zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi.

Całość otoczenia jest zadbana, czysta i wygląda estetycznie.

### Komisja w składzie:

1. Inspektor ds. technicznych:

mgr Maria Bańczyk.....

2. Inspektor nadzoru :

Henryk Witek.....

Kopia a/a

Urząd Miejski Orzesze  
Samodzielne stanowisko  
d.s. technicznych placówek oświatowych

*Maria Bańczyk*  
Inspektor mgr Maria Bańczyk

Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Upr. bud. 00004

*Henryk Witek*

NIP 635-105-61-82